
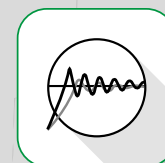


VITESSE DU MOTEUR DIESEL
3000 TR/MIN

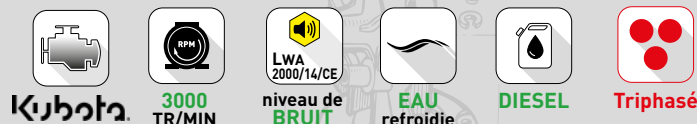

Système de découpe

GW 15/400 SSK

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Code | WE20-15TS0 |
| Caractéristiques générales | |
| Niveau de bruit | LWA = 88 dBa@7m = 63 |
| Batterie | 45 Ah - 12 V |
| Capacité du réservoir de carburant | 60 lt |
| Dimensions (L. x l. x H.) | 1410 x 700 x 835 mm |
| Poids sec | 500 kg |

Puissance de soudure

| | |
|--|--------------|
| Puissance nominale à 60 % du cycle d'utilisation | 400 A - 30 V |
| Plage de contrôle continu | 10 ÷ 400 A |
| Tension de frappe | 70 V |
| Diamètre des électrodes | 8 mm |

Alimentation auxiliaire

| | |
|-------------------------|--------------|
| Type | ZANARDI EPW3 |
| Alimentation monophasée | 10 kVA 230 V |
| Alimentation triphasée | 15 kVA 400 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Cosφ | 0,8 |
| Classe d'isolation | H |
| Protection mécanique | IP 23 |

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques, les articles et la conception sans aucun préavis.
Les images des produits sont fournies uniquement à titre indicatif.

Moteur

| | |
|----------------------|----------------|
| Type de moteur | KUBOTA D1105-E |
| N.bre de cylindres | 3 |
| Alimentation | 26 CH |
| Vitesse du moteur | 3000 tr/min |
| Refroidissement | Eau |
| Carburant | Diesel |
| Système de démarrage | Électrique |

Description

- Régulation de la force de l'arc
- Témoin de surchauffe
- Interrupteur de la force de l'arc
- Témoin de soudage ON
- Régulation du courant de soudage
- Contrôle du niveau de carburant
- Témoin de défaillance du chargeur de batterie
- Témoin de basse pression d'huile
- Témoin de température élevée du réfrigérant
- Témoin de réserve de carburant
- Témoin de la bougie de préchauffage
- Compteur d'heures
- Clé de démarrage
- Arrêt d'urgence
- Interrupteur de ralenti
- Disjoncteur de fuite à la terre
- Protection de la prise de 415V
- Protections des prises de 32A 230V
- Protections des prises de 32A 110V
- Prise de soudage :Pôle positif (+)
- Prise de soudage :Pôle négatif (-)
- Connecteur de commande à distance
- Prise de 32A 400V
- 2 Prises de 32A 230V
- Interrupteur de commande à distance
- Indicateur de régulation de la force de l'arc
- Régulation du courant de soudage du courant de soudage